

更新固件教程:

第 1 步: 打开机械臂电源, 使用 USB 线连接电脑 (提前关闭 WlkataStudio, 否则会失败)

第 2 步: 打开下载程序 XLoader, 如图 1

第 3 步: 在 Hex file 中选择要下载的 hex 文件

第 4 步: 在 Device 中选择 Mega(ATMEGA2560)

第 5 步: 在 COM port 中选择相应端口号 (一般只有一个选项)

第 6 步: 点击 Upload, 开始更新固件, 下载成功后左下角有提示, 如图 2

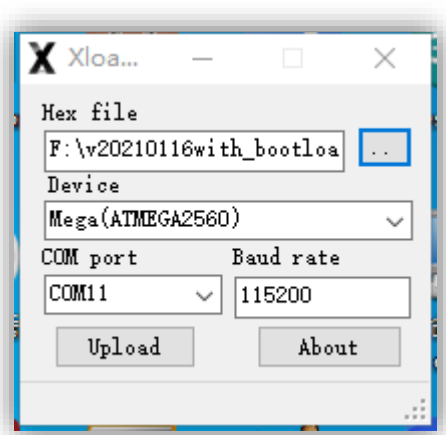


图 1

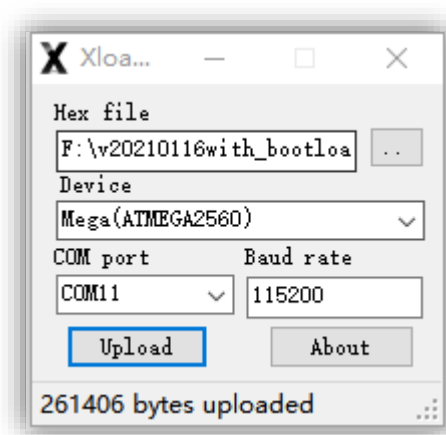


图 2